

# การปรับปรุงคุณสมบัติทางกลของโลหะ

2109101 วัสดุวิศวกรรม

การปรับปรุงสมบัติทางกลของโลหะ

ในที่นี้จะกล่าวถึง ๒ ประเด็นคือ

- การเพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ
- การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความเหนียว/ความแกร่งของโลหะ


1

2

## การเพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ (Strengthening Mechanisms)

- Solid solution Strengthening
- เติมธาตุผสมเข้าไปให้ละลายเป็นสารละลายของแข็ง อะตอมตัวถูกละลายจะช่วย “ตีริง” ให้นีอพื้น (Matrix) แปรรูปยากขึ้น = แข็งแรงขึ้น  
เช่น ทองเหลือง = ทองแดง + สังกะสี  
เหล็กแอลฟ่า (เฟอร์ไรต์) ที่มีการ์บอนละลายอยู่  
เหล็กที่เติม เมганานีล, ซิลิโคน  
ฯลฯ

## ชนิดของสารละลายของแข็ง

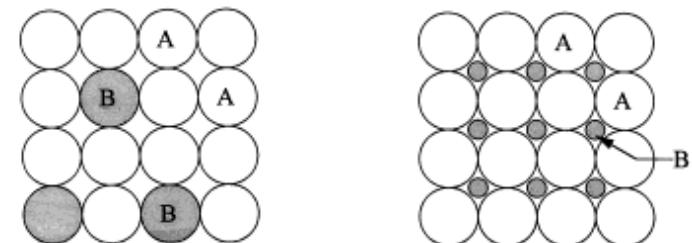


3

4

## การเพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ (Strengthening Mechanisms)

- การขึ้นรูปเย็น (Cold work)  
โดยเฉพาะโลหะประภากที่ไม่สามารถเพิ่มความแข็งแรงด้วยวิธีอื่นได้  
เช่น อะลูมิเนียมบริสุทธิ์ (ทางการค้า), โลหะแผ่นต่างๆ (เหล็กกล้า, อะลูมิเนียม, ทองแดง), ลวดเหล็กฯลฯ

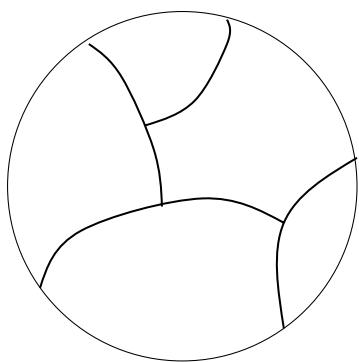

5

## การเพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ (Strengthening Mechanisms)

- การทำให้เกรนละเอียด (Grain Refinement)  
หลักการคือ ขอบเกรน แข็งแรงกว่า เนื้อเกรน  $\Rightarrow$ 
  - โดยเฉพาะ ในโลหะหล่อ เช่น อะลูมิเนียมหล่อ เติม Ti-B เพื่อทำให้เกรนอะลูมิเนียมละเอียด
  - กลไก คือ เร่งการเกิดนิวเคลียส, ลดการขยายตัวของเกรน

6

### การทำให้เกรนละเอียด (Grain Refinement)




7


8

# การเพิ่มความแข็งแรงให้โลหะ (Strengthening Mechanisms)


- การอบชุบความร้อน/กรรมวิธีทางความร้อน (Heat Treatment) ที่มีจุดประสงค์เพื่อ เพิ่มความแข็งแรงของโลหะ
  - 1. การชุบแข็งตกตะกอน (Precipitation Hardening) หรือการบ่มแข็ง (Age Hardening) มีบทบาทมากในโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
  - 2. Hardening of Steel = การทำให้เหล็กแข็งโดยเปลี่ยนสภาพเป็นมาร์เตนไซต์

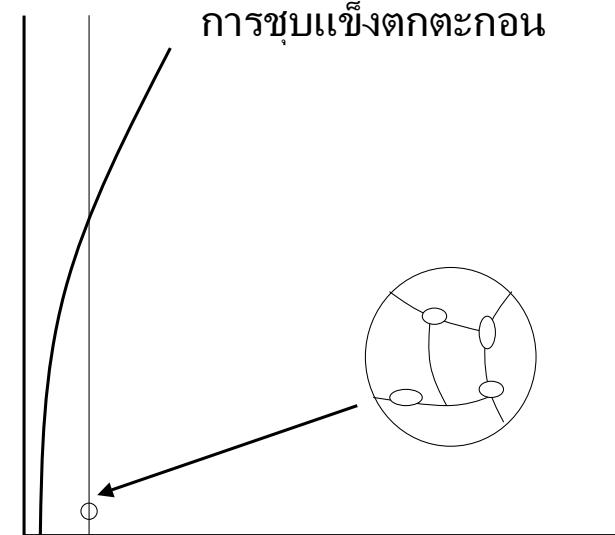

10

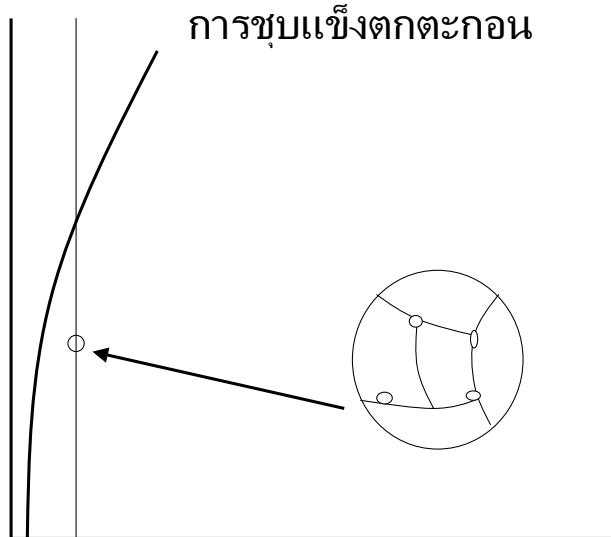


9

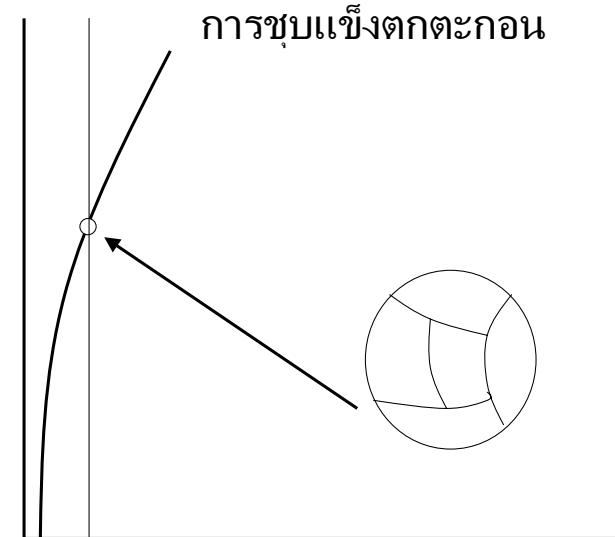


11


12

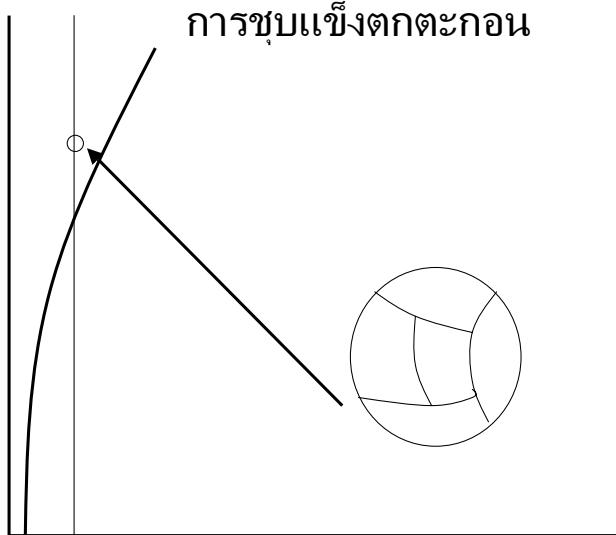

13

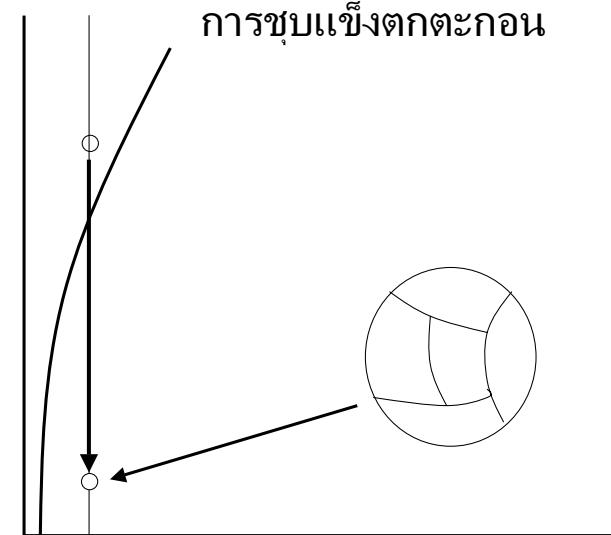

14

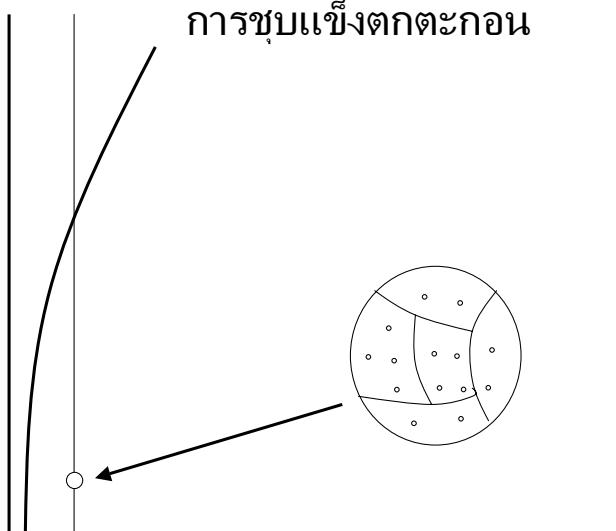

15

## การชุบแข็งตกตะกอน (Precipitation Hardening, Age Hardening)

### ขั้นตอน

1. การทำให้เป็นสารละลายนื้อเดียว (Solution Treatment)
2. การชุบ (Quenching) เพื่อให้เกิดสภาพสารละลายนมีตัวยิ่งยาด (Supersaturated Solid Solution)
3. การบ่ม (Aging) เพื่อให้เกิดการแยกตัวของเฟสที่สอง  
เฟสที่สองนี้จะเป็นอนุภาคเล็ก ๆ (Particles) ที่กระจายตัวอยู่หัว  
ไปในเนื้อพื้น ช่วย “ตรึง” ให้เนื้อพื้นเกิดการแปรรูปเนื่องจากแรง  
กระทำได้ยากขึ้น


16

## การชุบแข็งตกตะกอน (Precipitation Hardening, Age Hardening)

- พบรรค์แรกในโลหะผสม Al-Cu
- แพนกมิเฟส จะต้องมีลักษณะคือ เส้น Solvus บอกถึงลักษณะความสามารถในการละลายต่ำที่ อุณหภูมิต่ำ และความสามารถในการละลายสูงที่ อุณหภูมิสูง
- นั่นคือ โดยปกติ ที่อุณหภูมิใช้งาน จะมีสองเฟส
- แต่ที่อุณหภูมิสูง จะมีเฟสเดียว (สารละลายของแข็ง)

17

## การชุบแข็งตกตะกอน (Precipitation Hardening, Age Hardening)

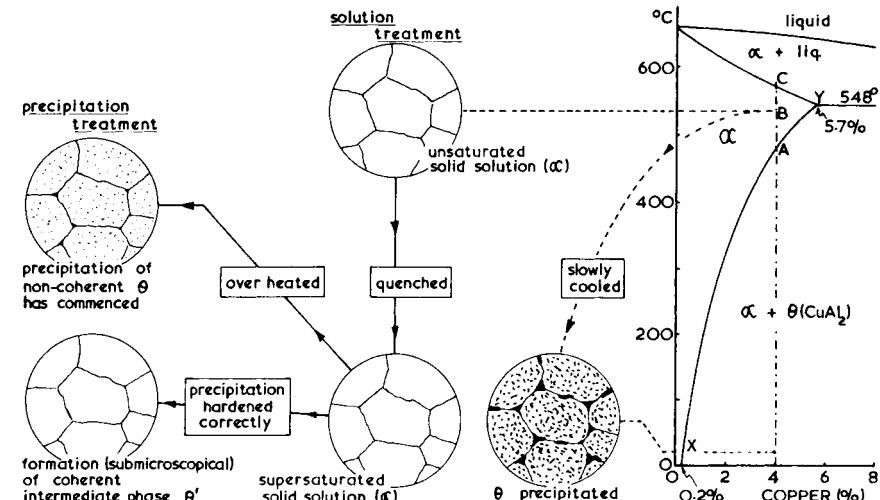

## การชุบแข็งเหล็กกล้า (Hardening of Steels)

- จากโครงสร้างอสเตนไนต์
- ตามเพสไดอะแกรมทำนายว่าจะเกิด เพอร์ไร็ต + ชีเมนไต์
- ในความเป็นจริง อัตราการเย็นตัวมีค่าต่าง ๆ กัน
- อธิบายด้วยแพนกมิการแปลงเฟสระหว่างการเย็นตัวต่อเนื่อง (Continuous Cooling Transformation Diagram- CCT Diagram)

19

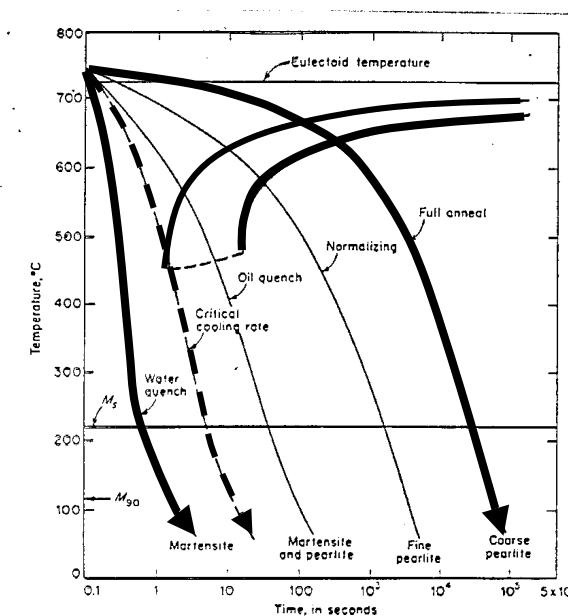
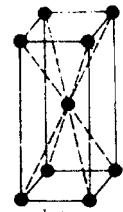


FIG. 17.2 The variation of microstructure as a function of cooling rate for an eutectoid steel


20



**Figure 10.13** Photomicrograph showing the martensitic microstructure. The needle-shaped grains are the martensite phase, and the white regions are austenite that failed to transform during the rapid quench. 1220 $\times$ . (Photomicrograph courtesy of United States Steel Corporation.)

21

## อุณหภูมิการทำให้เป็นอสเตนไนต์สำหรับชุบแข็ง (Hardening)

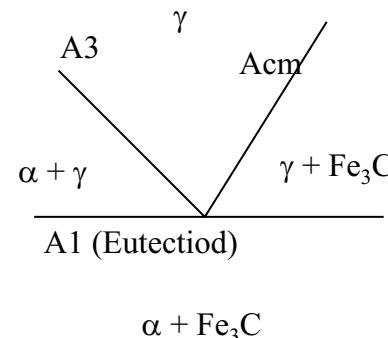

- เหล็กไอโซปอยเทกตอยด์ เพาสูงกว่า A3
- เหล็กไอเปอร์ยูเทกตอยด์ เพาสูงกว่า A1  
(ไม่จำเป็นต้องถลายเหล็ก การไปร์ด ให้หมด)

22

## การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความเหนียว/ความเกร่ง

- การอบอ่อนหลังขึ้นรูปเย็น
- การอบคืนตัวหลังการชุบแข็งของเหล็กกล้า
- การอบปกติ (สำหรับเหล็กกล้า)
- การอบนิ่มเต็มที่ (สำหรับเหล็กกล้า)

23

## การอบอ่อนหลังขึ้นรูปเย็น (Cold Working Annealing, Process Annealing)

- ทำหลังขึ้นรูปเย็น
- จะลดความแข็งแรง แต่ได้ความเหนียวกลับคืนมา
- เช่น ในเหล็กแผ่นรีดเย็น, อะลูมิเนียมแผ่นรีดเย็นที่จะนำไปทำ Deep Drawing ต่อ
- อุณหภูมิที่ใช้  $T > 0.3T_m$ ; ใช้หน่วย K!
- Al ประมาณ  $350^{\circ}\text{C}$
- Fe ประมาณ  $600^{\circ}\text{C}$

24

## การอบคืนตัวหลังการชุบแข็งของเหล็กกล้า (Tempering)

- โครงสร้างมาร์เตนซิต จะสลายตัวเป็น เฟอร์ไรต์ + เหล็กคาร์ไบด์
- ถ้าอบคืนตัวที่อุณหภูมิต่ำ ความแข็งแรงลดลงเล็กน้อย, ได้ความเกร่งเพิ่มขึ้น
- ถ้าอบคืนตัวที่อุณหภูมิสูง ความแข็งแรงลดลงมาก, ได้ความหนืด性强และความเกร่ง
- อุณหภูมิไม่เกิน A<sub>1</sub>

25

## Normalizing & Full Annealing

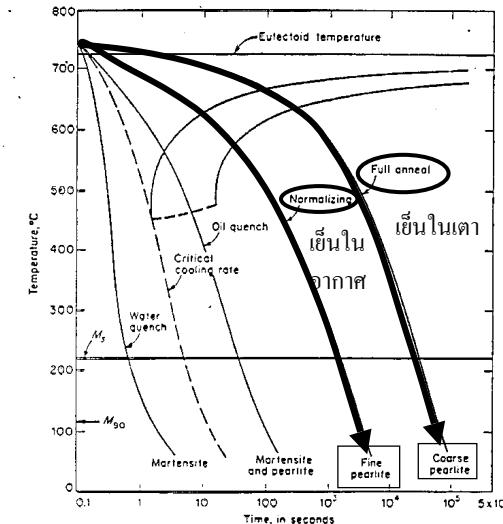


FIG. 17.2 The variation of microstructure as a function of cooling rate for an eutectoid steel

26

## Normalizing & Full Annealing

- การอบปกติ (Normalizing) ได้ เพิร์ลไลต์ละเอียด
- ได้ทั้งความแข็งแรงและความหนืด性强
- การเผา...ทำให้เป็นօสเตรนไนต์เฟสเดียวทุกกรณี
  - แล้วทิ้งให้เย็นตัวในอากาศ
- การอบนิ่มเต็มที่ ได้ เพิร์ลไลต์หยาบ หรือ เฟอร์ไรต์+ชีเมนไต์
- ได้ความหนืด性强สุด สำหรับนำไปขึ้นรูปต่อไป
- การเผา...เหมือนกรณีชุบแข็ง
  - แล้วทิ้งให้เย็นตัวในเตา (เย็นช้ามาก ๆ)

27